

資料 E 6 溶接材料所要量の概算方法

使用する溶接材料の所要量は、以下のように算出できますが、各種条件により異なりますので、あくまで目安として下さい。

○所要量の計算式

$$W = A \times \rho \times L \times \frac{1}{\eta} \times 1.2$$

| W (g) | A (cm ²) | ρ (g/cm ³) | L (cm) | η | 1.2 |
|---------|----------------------|-----------------------------|--------|--------|-----------|
| 溶接材料所要量 | 断面積 | 密度 | 溶接長 | 溶着効率 | 余盛分20%プラス |

↓

↓

↓

| | |
|---------------|-----|
| 炭素鋼 | 7.8 |
| Cr-Niステンレス | 7.9 |
| Cr-Ni-Moステンレス | 8.0 |
| 銅・ニッケル | 8.9 |


| | |
|------------|-----|
| 被覆アーク溶接棒 | 55% |
| TIG・MIG溶材 | 95% |
| フラックス入りワイヤ | 90% |



○断面積(A)の計算

a) 突合せ溶接の場合

$$A = (g \times t) + (t - f)^2 \tan \frac{\theta}{2}$$

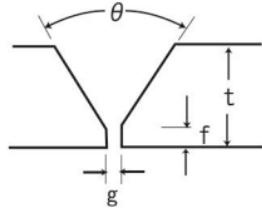

| | |
|----------|--------------------------|
| θ | $-\tan \frac{\theta}{2}$ |
| 45° | -0.414 |
| 50° | -0.466 |
| 60° | -0.577 |
| 70° | -0.700 |
| 80° | -0.839 |
| 90° | -1 |

計算例


$$\cdot \begin{cases} \text{板厚 } t = 12\text{mm} \\ \text{開先角度 } \theta = 45^\circ \end{cases} \cdot \begin{cases} \text{ルートギャップ } g = 2\text{mm} \\ \text{ルートフェイス } f = 3\text{mm} \end{cases}$$

$$A = \frac{(2 \times 12) + (12 - 3)^2 \times 0.414}{100} = 0.58\text{cm}^2$$

• 316ステンレス、被覆アーク溶接棒で1m溶接するには

$$W = 0.58 \times 8.0 \times 100 \times \frac{1}{0.55} \times 1.2 = 1012\text{g 必要}$$

b) すみ肉溶接の場合計算例

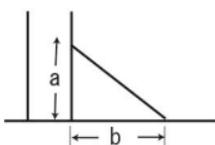

$$A = \frac{a \times b}{2}$$

計算例

• 5mm等脚長

$$A = \frac{5 \times 5}{2} \times \frac{1}{100} = 0.125\text{cm}^2$$

• 304ステンレス、MIG溶接で1m溶接するには

$$W = 0.125 \times 7.9 \times 100 \times \frac{1}{0.95} \times 1.2 = 125\text{g 必要}$$